МЕГЕОН 77006



ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

руководство по эксплуатации

V 1.0

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения, стандарты 3
Специальное заявление 3
Введение, особенности 3
Советы по безопасности 4
Перед первым использованием 4
Внешний вид и органы управления 5
Инструкция по эксплуатации 5
Типовые неисправности и способы их устранения 6
Технические характеристики 6
Меры предосторожности 6
Уход и хранение 7
Особое заявление 7
Срок службы 7
Гарантийное обслуживание 7
Комплект поставки 7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИБОРА



ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

СТАНДАРТЫ

CE RoHS compliant EAC

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения,правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 77006 — это 4 в 1 многофункциональный уровень, который оснащён линейкой и рулеткой с двойной оцифровкой, 3 пузырьковыми уровнями и лазерным осепостроителем. Функционал прибора может использоваться как совместно друг с другом, так и независимо. Инструмент найдёт широкое применение как в строительстве, при монтаже неответственных конструкций и отделке помещений, так и в быту.

ОСОБЕННОСТИ

- Три пузырьковых уровня;
- Линейка с двойной разметкой в 15 см и 6 дюймов;
- Рулетка с двойной разметкой в 250 см и 8 футов;
- Лазерный уровень;
- Модель проецирует перекрестие 2 линий: горизонтальной и вертикальной.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования и повреждения прибора, а также правильного и безопасного его использования соблюдайте следующие правила:

- Защитите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов вызывающих коррозию. Поддерживайте поверхности прибора в чистом и сухом виде.
- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор, извлеките из него батарейки и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) — необходимо не включая прибор, (извлечь батарейки) и после стабилизации температуры, выдержать его без упаковки не менее 3 часов.
- Используйте прибор только в качестве средства измерения.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию — это приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора.
- Не используйте уровень, если прибор имеет неисправность или есть сомнение в его правильном функционировании — обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


После приобретения прибора, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:

- Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.
- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.
- Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов и вмятин.
- Проверьте комплектацию прибора.

Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная — верните прибор продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

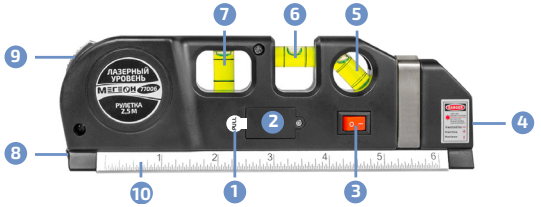

1. Транспортировочный предохранитель;
2. Батарейный отсек;
3. Кнопка включения;
4. Лазерный уровень;
5. Уровень 45°C;
6. Горизонтальный уровень;
7. Вертикальный уровень;
8. Рулетка;
9. Стопор рулетки;
10. Линейка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации извлеките транспортировочный предохранитель потянув за него до полного извлечения из батарейного отсека.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для включения прибора нажмите кнопку включения. Лазерный уровень отобразит перекрестие вертикальной и горизонтальной линий.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Откройте батарейный отсек и установите батарейки, соблюдая полярность, как показано в отсеке.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ОСЕПОСТРОИТЕЛЯ

Осуществляется перемещением порта лазерного уровня.



ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Прибор не включается	Полностью разряжена батарея	Замените батарею
	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество пузырьковых колб	3 шт.
Параметры лазера	Красный
Длина линейки:	15 см
Длина рулетки:	250 см
Проекции осепостроителя	Вертикальная, горизонтальная, поперечная
Питание	Батарея 1,5 В тип LR44/AG13 — 3 шт.
Условия эксплуатации	Температура: -10…40 °С Относительная влажность: не более 85%
Условия транспортировки и хранения	Температура: -20…50 °С Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата
Размеры	185x28x60 мм
Вес	170 г (с батарейками)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если на лазерный уровень после замены батарей не работает, проверьте правильно ли они установлены. Откройте крышку батарейного отсека и проверьте — символы «+» и «-» на батарейке, должны соответствовать символам «+ » и «-» в отсеке.
- Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет отображаться информация. Во время измерений будут получены конкретные данные измерений!
- Когда прибор не используется долгое время, удалите из него батарейки, чтобы избежать утечки электролита из неё, коррозии контактов в батарейном отсеке и повреждения прибора, кроме этого не следует оставлять в приборе разряженные батарейки даже на несколько дней.
- Защитите прибор от вибрации и ударов и не кладите в сумку.



УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией активных химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию внешних вибраций, высоких температур (≥40°С), влажности (≥85%) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными материалами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Перед хранением рекомендуется очистить и высушить прибор и приспособления. Недопустимо применение жестких и абразивных материалов для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань.

ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

1. Адрес и телефон для контакта;
2. Описание неисправности;
3. Модель изделия;
4. Серийный номер изделия (при наличии);
5. Документ, подтверждающий покупку (копия);
6. Информацию о месте приобретения прибора.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Лазерный уровень МЕГЕОН 77006 — 1 шт.
2. Батарея 1,5 В тип LR44/AG13 — 6 шт.;
3. Руководство по эксплуатации — 1 экз.



МЕГЕОН

WWW.MEGEON-PRIBOR.RU
+7 (495) 666-20-75
INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. **Допускается** цитирование с обязательной ссылкой на источник.